## 國營臺灣鐵路股份有限公司114年7月份行車事故事件月報表

## 一般行車事故(共4件)

| 項次 | 發生時間            | 發生地點  | 事故(件)概況  |
|----|-----------------|-------|--|
| 1  | 7月16日<br>19時00分 | 富岡站   | 19:00,第1254次行駛西正線進富岡站辦客時,一名旅客(男性)突由月臺侵入路線,司機員發現後立即緊急緊軔但仍撞及(旅客受傷),即報有關單位,19:17 救護車到站,19:20 路警到達現場,19:35 救護車將該旅客送醫,經路警現場蒐證後,19:55 本次車放行,路線恢復正常行駛,                            |
| 2  | 7月21日<br>23時21分 | 吉安站   | 23:21 第 9010 次車工程車於吉安站 4 股連結敞車後,工程車計畫由 4 股調車至 3 股,需經 16 號道岔轉線,因未確認轉轍器開通方向,致工程車不慎將 16 號電鎖轉轍器擠岔(未扳轉),指揮員一時情急,即指揮司機員將車輛往北退回,導致工程車北邊一軸出軌,翌日 00:25 第 9010 次復軌完成並退回 4 股道,恢復正常行車。 |
| 3  | 7月23日<br>21時14分 | 四腳亭~瑞 | 21:14 第 252 次車行經四腳亭~瑞芳間東正線(K8+578 處),一民眾侵入路線遭列車撞及(死亡),即通知路警及 119 處理;22:10 路警到達現場,23:30 經路警蒐證報請檢察同意後放行,23:49 東西線恢復正常行車。   |
| 4  | 7月31日<br>12時20分 | 場     | 12:20 第 4137 次於樹林調車場以定例調車由到開 9 股道進入機務段庫內 2 股時,本務編組在 336 號轉轍器上走雙線出軌,13:13 由運安處轉通報運安會及鐵道局,14:20 偕同運安會及鐵道局趕赴現場蒐證調查,翌日 02:35 電車復軌,路線預定於 07:50 復舊。                              |

| 項次 | 發生時間           | 發生地點       | 事故(件)概況   |
|----|----------------|------------|---|
| 1  | 7月1日<br>11時55分 | 新左營站       | 第 3165 次車於新左營站(始發)開車時,本務機車司軔閥排氣不止,司機員依檢查員指示重新降升弓、司軔閥段位測試及斷流開關重置無效後,令本次車新左營=潮州間停駛。   |
| 2  | 7月1日<br>17時25分 | 後壁~新營間     | 17:25 許 1933 通報,後壁=新營間埤寮平交道(K316+308 處)有一公路<br>小客車由東往西駛入,因故障停於平交道範圍內;該車輛滯留平交道<br>上,影響西線列車行駛並致平交道障礙物自動偵測裝置作用,即令後<br>壁=新營間暫以東線單線行駛及通報相關單位處理,17:51 新營站通<br>報,拖吊車已將故障車輛拖離現場,後壁=新營間恢復雙線行車。 |
| 3  | 7月1日<br>18時40分 | 斗六~林內<br>間 | 18:40 許第 2 次行經斗六~林內間西正線(K259+300)時,因機車鼓風機保險絲斷路警示燈亮無法復位,致列車無法續行,即請求技術支援,檢查員告知需更換機車,令後續第 7802 次連掛於本次車後端並推進林內站,本次車林內~七堵間停駛改迴送。   |
| 4  | 7月2日<br>02時20分 | 七堵站        | 00:30 七堵丁班調車,因疏於注意將 W10 股道故障車輛聯掛於同股道第 138 次編組,以推進方式轉線 P12 股道行經多處轉轍器及曲線,導致擠壞客車風檔,無影響行車。  |
| 5  | 7月2日<br>12時25分 | 光復站        | 12:25 光復站三股西正線上行地上感應子故障,即通知號誌單位查修,經人員處理後於 17:06 修復,號誌故障時間計 221 分。   |
| 6  | 7月2日<br>18時04分 | 山佳站        | 18:04 山佳站第 14 號轉轍器故障(無法反位),經號誌單位查係查核鎖定桿位移所致,經調整桿件後恢復正常,於 20:02 修復,號誌故障時間 118 分。   |
| 7  | 7月3日<br>11時26分 | 壽豐站        | 11:26 起壽豐站全站號誌無法建立,現場經號誌人員檢查係直流電源分配箱內小型計時器故障,更換計時器後,12:40 號誌恢復正常,號誌故障時間計74分。  |
| 8  | 7月3日<br>12時47分 | 永康~新市間     | 12:47 第 122 次車行經永康~新市間西正線,因本務機車 ATP 異常,經原地重啟後恢復正常,後續隆田~員林間再發生 6 次 ATP 異常,原地重啟皆可恢復正常,本次車自員林站起隔離 ATP 並限速 60km/hr行駛,至彰化站更換編組後開車,因延誤過甚,令本次車及折返 149次七堵~基隆間停駛。                              |
| 9  | 7月3日<br>18時24分 | 彰化站        | 第 2246 次車表定因電車警醒裝置故障致排氣不止,經機務段處理後故障排除,惟因延誤過甚(34分),為運轉整理需要,令本次車及編組折返 2027 次彰化~臺中站間停駛。  |
| 10 | 7月4日<br>09時52分 | 斗六站        | 09:52 起斗六站西主正線上行出發號誌故障,導致閉塞方向無法建立,經人員查修後於 11:12 號誌恢復正常,號誌故障時間計 80 分。  |
| 11 | 7月4日<br>19時00分 | 百福~五堵間     | 19:00 第 1247 次車行經百福~五堵間,車長通報第 6 車有燒焦味,經司機員查看係多功能無障礙廁所附近傳出,為安全考量,令本次車汐止~北湖站間停駛,由北湖另備編組特開。  |
| 12 | 7月5日<br>10時32分 | 浮洲站        | 10:32 許,旅客通報(1933)有一旅客 2134 次下車後跌落浮洲站東正線<br>月台下,10:46 經消防隊將該旅客救起並送醫後,該路段恢復行駛。   |
| 13 | 7月5日<br>15時16分 | 石城站        | 15:16 第 4188 次車司機員通報列車進石城站時,一旅客從月台東正線侵入路線,司機員立即鳴笛示警並緊急煞車,15:38 救護車將旅客送往宜蘭陽明醫院(旅客尚有意識),15:45 路警到達現場查看蒐證,15:56 經路警蒐證後放行;經洽路警該旅客表示未遭 4188 次撞及。   |

| 項次 | 發生時間            | 發生地點           | 事故(件)概況  |
|----|-----------------|----------------|--|
| 14 | 7月5日<br>18時03分  | 彰化站            | 18:03 第 2213 次車於彰化站,因控制車雨刷突然故障無法作動,司機員處理無效且無編組可替換,令本次車彰化~嘉義間停駛;由嘉義站另備編組作後續折返 2274 次。   |
| 15 | 7月5日<br>20時09分  | 甲間             | 20: 09 第 146 次車行經臺中港~大甲間東正線(K181+700~800)撞及不明物,經乘務員下車查看無發現異狀後,現場停留 26 分開車。   |
| 16 | 7月05日<br>20時14分 | 彰化~花壇<br>間     | 20:14 第 143 次車行經彰化~花壇間東正線(K219+900)撞及不明物,經停車查看係一隻狗,現場停留 15 分開車。  |
| 17 | 7月06日<br>08時01分 | 東竹站            | 第 4517 次車於東竹站,因電車主變壓器油流及 110 伏特電瓶充電故障致無動力,經重新降升弓等處理無效後於 08:13 請求救援,令本次車東竹=花蓮間停駛。   |
| 18 | 7月06日<br>21時19分 | 永康~臺南<br>間     | 21:19 第 3777 次行經永康~臺南間東正線(K352+500)撞到侵入路線之路樹,乘務員下車查看後回報路樹稍微擦撞到車身,經乘務員將路樹移除後,現場晚5分開車;22:30 臺南站通報:受丹娜絲颱風影響,站內第一月臺屋簷上有一鐵片侵入路線,22:45 工務單位到達現場將鐵片移除後,斷電封鎖解除路線恢復正常行車;23:01 工務單位到永康~臺南間東正線(K352+500)將路樹移除完成,路線恢復雙線正常行車。 |
| 19 | 7月07日00時20分     | 新營站、民<br>雄~新營間 | 受丹娜絲颱風風雨過大影響,00:20 許,新營站全站及民雄~新營間部分路段電車線沒電,嘉北~隆田間強風吹落異物於軌道上,致 2263次停留嘉北站、3272次停留後壁站、2253次迴送停留後壁站、3278次停留林鳳營站及3282次停留隆田站,受影響旅客約25人,由各站站員協助處理,11:40電力單位修復完畢,路線恢復正常行駛。  |
| 20 | 7月07日<br>17時25分 | 北埔站            | 17:25 起北埔站 13AB 轉轍器無法定位,致西正線上行出發無法建立,經號誌檢查調整後於 17:51 恢復正常。   |
| 21 | 7月07日<br>19時16分 | 新營站、<br>後壁站    | 19:16 起新營站東、西正線上行出發及後壁站東正線下行出發皆無法建立,經號誌檢查係台電天災停電,致新營站及後壁站緊急發電機啟動,惟該發電機油量耗盡,故供電電源不穩影響號誌顯示,號誌同仁先後於後壁站與新營站補充機油後號誌恢復正常,於 20:06 恢復常用閉塞方式行車。   |
| 22 | 7月07日<br>20時01分 | 和平~東澳間         | 20:01 宜蘭縣政府南方 19.2 公里,發生芮氏規模 5.0 地震,和平~東澳間按 3 級地震規定辦理,經第 1 趟列車以 60km/hr 慢行運轉無異常,20:38 路線恢復正常行駛。  |
| 23 | 7月07日<br>20時13分 | 潮州基地           | 20:13 許,第 156A 次車於潮州基地開車時,因後連機無動力,致列車無法續行,即報有關單位;令本次車於潮州基地更換編組,按原訂計畫迴送至屏東站作第 156 次,該次車至屏東站後晚 21 分開車。   |
| 24 | 7月08日<br>03時57分 | 鳳林~瑞穂<br>間     | 03:57 花蓮縣政府西南西方 14.9 公里發生芮氏規模 4.9 地震,鳳林~瑞穗間按 3 級地震規定辦理;經工、電單位巡查路線及電車線設備無異狀後,06:49 路線恢復正常行駛。  |
| 25 | 7月08日<br>05時40分 | ——/I m /       | 05:40 自第 3705 次起,因二水~嘉義~新營站間下濛濛雨軌面濕滑,造成多次列車動輪空轉;截至 07:00 起恢復正常行駛。  |
| 26 | 7月08日<br>06時56分 | 湖口~新豐間         | 06:56 第 7022 次司機員通報行經湖口~新豐間東正線(K92+000 處)路線旁有竹子傾斜觸碰到電車線迴流線,電力維修車 9302 次由新竹開出,12:45 處理完畢,路線恢復正常行駛。  |
| 27 | 7月08日           | 彰化站            | 彰化站內第 1、2 股道因受豪大雨影響水淹枕木,並通知工務單位至<br>現場監控水情,10:25 起花壇站內 2、3、4 股水淹枕木,11:23 社頭~   |

| 項次 | 發生時間            | 發生地點        | 事故(件)概況  |
|----|-----------------|-------------|--|
|    | 10 時07 分        |             | 林內間間歇性大雨,部分列車降速行駛;11:32 工務單位回報花壇站  |
|    | 10 10 / ),      |             | 內水已退去,慢行解除路線恢復正常行駛,13:54 回報彰化站內水已  |
|    |                 |             | 退去,慢行解除路線恢復正常行駛。   |
|    |                 |             | 14:11 二水~林內站間(K253+250~K255+250)受豪大雨影響水淹軌面   |
|    |                 |             | 致雙線不通,14:25 二水~林內站間(K255+200)路基被掏空,即時起啟  |
| 28 | 7月08日           | 二水~林內       | 動公路接駁,並通知工務單位進行搶修,14:30成立公司本部一級應   |
| 28 | 14時11分          | 站間          | 變小組,中、南區應變分組同時成立,經搶修 17:28 恢復雙線行車;   |
|    |                 |             | 另東正線限速 60km/hr 慢行、西正線限速 40km/hr 慢行,經夜間加強   |
|    |                 |             | 砸道,9日04:45搶修完畢,慢行解除,路線恢復正常行駛。  |
|    | <b>7</b> 7 00 - |             | 05:59 竹東站通報:1801 次(內灣線區間車)行經上員~榮華間   |
| 29 | 7月09日           |             | (K11+700)撞到石頭,致第1車水箱破裂、第2車G引擎故障,現場   |
| 2) | 05 時59分         | 間           | 增延11分開車;工務人員至現場將石頭清理完畢,07:02慢行解除,  |
|    |                 |             | 路線恢復正常行駛。  |
|    | 7 月 00 日        |             | 受豪雨影響,07:55 起白沙屯全站(2 至 4 股)水淹枕木,即時起限速  |
| 30 | 7月09日           | 白沙屯站        | 20km/hr 慢行,並通知工務單位現場監控水情,10:33 起後龍~白沙屯   |
|    | 07 時55 分        |             | 間東、西正線(K143+800 處)水淹枕木,即時起限速 20km/hr 慢行,12:31                                      |
|    |                 |             | 工務現場回報水已退去,慢行解除恢復正常行駛。   |
| 31 | 7月09日           | 苑裡~日南       | 受豪雨影響,10:52 起苑裡~日南間東、西正線(K167+700 處)水淹枕上,即時期間,20km/hp/開行,并通知工效器付用規能扩水樓,13:45       |
| 31 | 10 時52分         | 問           | 木,即時起限速 20km/hr 慢行,並通知工務單位現場監控水情,13:45<br>工務現場回報水已退去,慢行解除恢復正常行駛。                   |
|    |                 |             | 三務玩物四報水已逐云,慢们解除恢復正常们級。<br>受豪雨影響,13:02 起集集線,二水~濁水站間(約 4K 處)水淹過軌面,                   |
|    |                 |             | 2911 次、2912 次停駛,通知工務單位現場監控水情,15:32 工務現場  |
| 32 | 7月09日           | 二水~濁水站間     | 回報追加 3K+680 處路基流失,另公路系統也淹水,無法公路接駁,   |
| 32 | 13 時02 分        |             | 令即時起集集線全列車停駛,將視天候狀況雨勢趨緩再辦理搶修作  |
|    |                 |             | 業,影響共計集集線 10 列次停駛。   |
|    | 7月09日           | 新營站         | 受豪大雨影響,18:33 起新營站 17 號轉轍器故障,致東正線下行進站   |
| 33 |                 |             | 號誌無法建立,即通知號誌單位查修,經人員處理後,於21:21 修復  |
|    | 18時33分          |             | 完成。  |
|    |                 |             | 23:30 行控處接獲七堵站通報:七堵調車丁班調車機於 P13 股道牽引   |
|    | 7月09日           |             | PP編組轉 W1 股道與南端 E507機車聯掛,再轉 W11 股道停放,22:00<br>許七堵檢查員檢點編組時發現 E507機車與 PPC1417 客車連結器脫開 |
| 34 | 23 時30 分        | 七堵站         | 約70公分,且兩條三相440V電氣連結跳線拉扯受損(未斷),另MR  |
|    | 20 1,00 %       |             | 管、BP 管及 96 芯線仍正常連結(未受損),經更換兩條三相 440V 電   |
|    |                 |             | 氣連結跳線及重新聯掛後恢復正常,無影響行車。   |
| 35 | 7月10日           | 鹿野~山里       | 15:50 第 420 次車行經鹿野~山里間(K146+500)撞及不明物,經司機員停車查看係動物,現場停留 12 分開車,經工務單位巡查係狗的屍體,        |
| 33 | 15 時50分         | 問           | 17:38 回報清除完畢。  |
|    | <b>7</b> 10     |             | 18:43 第 3023 次車於崁頂站進站時,因司機員未確認該站須停車辦客  |
| 36 | 7月10日           | 崁頂站         | 致過站不停,抵達南州站,車長隨即廣播解釋,欲前往崁頂站之旅客   |
|    | 18 時43 分        | -/\*\\\*\   | 請轉乘 3338 次車。   |
|    |                 |             | 第2次車於三民站,因電流過大馬達切開即動力自動限制,經司機員   |
| 25 | 7月11日           |             | 處理後駛至玉里站,後續經技術支援處理後故障排除後開車;行經東   |
| 37 | 12時09分          | 三民站         | 里~東竹間再次發生動力自動限制,即請求救援並退回東里站,令臺   |
|    |                 |             | 東派救援機車前往並聯掛後晚 147 分開車。   |
|    | 7月11日           | <b>新</b>    | 18:43 新營~林鳳營間下行中途第1 閉塞軌道佔用燈亮,致第一閉塞顯  |
| 38 |                 | 新營~林鳳<br>營間 | 示險阻,即報有關單位,19:22 經人員更換料件並處理後號誌恢復正  |
|    | 18 時43 分        | 宮川          | 常,號誌故障時間39分。   |

| 項次 | 發生時間            | 發生地點          | 事故(件)概況   |
|----|-----------------|---------------|---|
| 39 | 7月12日<br>05時15分 | 臺東~山里<br>~鹿野間 | 05:15 臺東~山里~鹿野間因低電壓造成中途軌道佔用燈亮,即報有關單位,經號誌人員查修後於 06:43 分號誌恢復正常,號誌故障時間 88 分。   |
| 40 | 7月12日<br>18時56分 | 中壢站           | 18:56 中壢站 14AB 轉轍器故障,影響上、下行列車,即報有關單位,<br>經號誌人員處理後,於 19:52 修復,號誌故障時間 56 分。   |
| 41 | 7月13日<br>06時16分 | 潮州站           | 第 3140 次車編組於潮州基地出庫時門機燈不亮且無動力,經隔離 DIRS 恢復動力,到達潮州站後第 5 車全部車門無法開啟且車廂燈光減半,經重啟該車電源開關無效,令本次車潮州~新左營間停駛。  |
| 42 | 7月13日<br>13時58分 | 池上~富里         | 13:58 池上~富里間(K107+507)上行第1 閉塞號誌及下行第3 閉塞號誌<br>未顯示,司機員發現後即通報富里站轉知號誌單位查修,經人員處理<br>後於15:16 恢復正常,號誌故障時間計78分。                                   |
| 43 | 7月14日<br>12時13分 | 花蓮站           | 第 219 次車花蓮站表定準點開車,因找不到值乘車長,即派人到備勤房舍查看,發現車長仍在備勤房舍休息,車長前往月台接車,晚 12分開。   |
| 44 | 7月14日 15時39分    | 站間            | 15:39 第 1228 次行經香山~新竹站間西正線 K108+600 處時,撞及一隻狗造成第 10 車 BP 考克被撞掉,軔管斷裂無法續行請求救援,令新竹站派遣單機前往救援,經連掛後開往至新竹站,令本次車新竹~樹林間停駛,由樹林另編特開。                  |
| 45 | 7月15日<br>15時25分 | 潮州站           | 15:25 潮州站控制盤面故障(全站軌道電路落下),全站號誌無法建立,即報號誌單位查修,經搶修後 18:48 起潮州站內軌道電路及西勢~潮州間號誌恢復正常,惟潮州~南州間上、下行出發號誌仍無法建立,21:07 修復號誌人員完畢,恢復常用閉塞方式行車,號誌故障時間 342分。 |
| 46 | 7月15日<br>18時10分 | 竹北站           | 18:10 第 2237 次車準點到,因第 1 車山側 3 個車門故障處理無效,車長將車門隔離後開車,於新竹站經列檢隨車查修發現為第 1 車山側車下自動門考克遭隔離所致,復位車下考克後車門恢復正常。                                       |
| 47 | 7月16日<br>18時27分 | 七堵站           | 18:27 許,第 149 次車於七堵站因第 6 車配電盤有異味與燒損等情,<br>即報有關單位,令本次車於七堵站更換編組,以第 176 次編組替駛,<br>晚 14 分開車。  |
| 48 | 7月16日<br>21時30分 | 汐止~南港<br> 問   | 21:30 汐止~南港間西正線上行第 2 閉塞號誌故障(顯示紅燈),即報有關單位,經號誌人員到現場查修設備都正常,23:03 預防性更換黃色<br>LED 燈,號誌故障時間 93 分。  |
| 49 | 7月17日<br>06時59分 | 冬山站           | 06:59 第 4123 次車於冬山站,因電車 VCB 不閉合,司機員重新降升<br>弓無效後,即作轉供續行,晚 15 分開車。  |
| 50 | 7月17日<br>09時05分 | 東澳~和平間        | 09:05 宜蘭縣政府南南東方 38.6 公里發生芮氏規模 3.5 地震,東澳~和平間按 3 級地震規定辦理,經第 1 趟列車以 60km/hr 慢行運轉無異常,09:55 路線恢復正常行駛。  |
| 51 | 7月17日<br>11時10分 | 九曲堂站          | 11:10 九曲堂站西正線上行出發 ATP 地上感應子故障,即報號誌人員查修,經查係 LDB 燈號板不良所致,更換後於 13:16 修復,號誌故障時間 126 分。  |
| 52 | 7月17日<br>12時00分 | 南靖站           | 12:00 第 3187 次準點進南靖站時,車長通報停車位置不當,超出月台約一節車廂,經確認該車廂無旅客上、下車即全開車門辦客,本次車於南靖站準點開車,無影響行車。  |
| 53 | 7月17日<br>15時54分 | 新竹站           | 15:54 第 516 次車於新竹站因機車第 5 軸山側齒輪油洩漏輕微冒煙,令本次車新竹~七堵間停駛。   |

| 項次 | 發生時間            | 發生地點      | 事故(件)概況  |
|----|-----------------|-----------|--|
|    | 7月19日           | 枋寮~佳冬     | 07:15 第 3310 次行駛至枋寮~佳冬間車長通報第 8 車車廂會漏水,即  |
| 54 | 07時15分          |           | 安排旅客至其他車廂乘坐,令本次車於潮州站更換編組,經更換編組後晚14分開車。   |
| 55 | 7月19日<br>08時15分 | 半溪~青桐 站間  | 08:15 第 4708 次司機員通報行經平溪~菁桐站間(K12+800 處)有竹子傾斜侵入路線,08:40 經工務單位人員清除後開車,路線恢復正常行  |
| 56 | 7月19日 09時03分    | 海科館~瑞     | 駛。<br>09:03 第 4814 次車行經海科館~瑞芳站間因下雨軌面溼滑致動輪空轉<br>登坡困難,經退行至八斗子站重新開車 2 次後始能登坡,晚 40 分抵  |
| 57 | 7月19日 11 時41 分  | - p .L    | 達瑞芳站。<br>11:41 三民站通報 12 號轉轍器故障,即通報號誌單位查修,11:50 號<br>誌人員備料趕至現場,於 12:45 修復。  |
| 58 | 7月19日<br>14時53分 | 1 n 1 1   | 14:53 第 516 次日南站通過後持續發生車上 ATP 故障,原地重開後均恢復正常(共 5 次),抵達至竹南站,令本次車竹南~七堵站間停駛。   |
| 59 | 7月19日<br>12時48分 | 潮州~竹田站    | 12:48 第 128 次車行經潮州~竹田站間發生後部機車 DDU 故障、TCMS 通訊失落及車廂變流器故障,即通報相關單位,列檢於新左營上車處理後恢復供電;15:25 斗六站開車後車站通報後部機車集電弓降下,即通報控制員及彰化列檢,令本次車至彰化站加掛輔機,晚 20 分開車。  |
| 60 | 7月19日<br>17時13分 | 瑞源~關山     | 17:13 第 424 次通報瑞源~關山間(K131+800 處)水淹軌面,即時起路線暫停行駛,18:50 工務回報瑞源~關山間(K131+800、K132+179、K134+650處)淹水已退;18:15 東竹站通報東竹~東里間(K96+500處)水淹軌面,即時起路線暫停行駛,18:42 工務回報東竹~東里間(K96+500處)淹水已退;18:45 東竹站通報玉里~東竹間(K84+300處)雙線水淹軌面,即時起路線暫停行駛,18:57 工務回報淹水已退。   |
| 61 | 7月20日<br>07時04分 | 山里站       | 07:04 第 4508 次行經山里站進站號誌機前 800 公尺(K146+170),司機員發現疑擋土牆凸起即向山里站通報,令該路段限速 25km/hr 慢行,並通知工務單位前往查看,10:23 工務單位回報無異狀。   |
| 62 | 7月20日<br>16時49分 | 埔心~楊梅間    | 16:49 第 1234 次通報埔心~楊梅間(K76+700~900 處)水淹枕木,即時起該區間限速 25km/hr 慢行,18:00 工務回報埔心~楊梅間(K76+700~900 處)淹水已退,該區間慢行解除恢復正常行駛。   |
| 63 | 7月21日<br>05時26分 | 1 14 1.1. | 05:26 第 4118 次七堵站始發,因電車行駛中動力會自動切斷,即請求技術支援,經改為自動軔機後恢復正常,05:49 七堵站晚 23 分開車。  |
| 64 | 7月21日06時11分     | 大武~瀧溪站間   | 06:11 大武站通報:受豪雨影響,即時起大武~瀧溪站間(K45+250 處)水淹軌道,路線暫時不通;知本~太麻里間(K82 處)水淹枕木,令工務同仁至現場監控水情;06:58 通報,古莊~大武間因路樹傾倒,路線暫時不通,07:21 工務同仁赴現場處理,另大武~瀧溪站間(K45+250 處)水淹軌道,路線暫時不通,06:40 起成立公司本部一級應變小組,東、南區應變分組同時成立;因受南迴線豪大雨致路線不通(土石流淹沒軌道,計有 K42+520、K43+970、K45+250、K57+900 等)影響,09:30 起大武~臺東間啟動公路接駁,自 11:00 起大武~瀧溪間封鎖路線及斷電進行搶修;18:50 經工電單位搶修恢復通車,順行自第 428次、逆行自第 323 次起恢復正常行駛,20:00 起解除公司一級應變小組,改為二級應變小組開設,同時解除東、南區應變分組。 |
| 65 | 7月21日<br>06時49分 | 立ノハーハー    | 06:49 第 2128 次於彰化站,因第 2 車海側車門故障,經隔離後續駛,<br>於行駛過程中因海側車門故障與門機跳電等情形,本次車至終點北湖  |

| 項次 | 發生時間            | 發生地點       | 事故(件)概況   |
|----|-----------------|------------|---|
|    |                 |            | 站計晚 52 分。   |
| 66 | 7月22日<br>14時18分 | 花蓮站        | 14:18 第 273 次車於花蓮站,因本務機車車上 ATP 發生異常,原地重開後恢復正常,行經出發號誌機時 ATP 又發生異常,原地重開並以司機員責任模式(25km/hr)行駛至下一閉塞號誌機後,恢復原定速度行駛,後於大里站車上 ATP 再度發生異常,原地重開無效,至福隆站再重開後恢復正常,至七堵站更換編組後,晚39分開車 |
| 67 | 7月23日<br>23時30分 | 和仁站        | 7月22日花蓮工務段和仁道班辦理和仁站103B道岔抽換工程,申請<br>封鎖和平~崇德間西正線及和仁站1至7股道;因作業不及致施工延<br>誤,於07:10施工完成後解除封鎖。  |
| 68 | 7月23日<br>06時21分 | 基隆~八堵間     | 06:21 第 105 次車通報行經基隆~八堵間後部機車全車馬達不出力,1<br>到 6 車車廂亦發生無電情形,即請求技術支援,經隔離第 2 轉向架後<br>列車可出力續駛,七堵站晚 22 分開車。   |
| 69 | 7月23日<br>11時27分 | 西勢站        | 11:27 起西勢站東正線下行出發號誌故障,複線運轉開關無法使用,經號誌人員重新設定校正後 12:20 號誌恢復正常,號誌故障時間計 53分。   |
| 70 | 7月23日<br>15時49分 | 南澳站        | 15:49 南澳站因台電無預警瞬跳數次致東正線下行出發號誌故障(EP盤號誌無法建立),改以發電機供電後號誌恢復正常,18:33 起為配合台電查修,發電機停用並切換為台電電力,切換後供電斷斷續續,20:40 台電恢復供電後號誌仍不穩定,夜間封鎖後測試電源及改線供電,經人員處理後於 24 日 00:47 修復。          |
| 71 | 7月23日<br>20時34分 | 彰化站        | 20:34 彰化站調車班進行運轉整理,將編組推進向貨物線 5 股聯掛篷車後再往北推進時,最後一輛到期入庫檢修篷車往北邊溜逸,行車室發現後立即開通北拖上線,確認轉轍器無異狀後,站方人員將車輛推回 5 股重新聯掛;因影響貨列 7501 次進北邊貨物線之故,改收 2 股道致影響正線列車。                       |
| 72 | 7月25日<br>04時45分 | 宜蘭站        | 第 4103 次車於宜蘭站因前端編組無法升弓,改由後端編組轉供後,<br>本次車宜蘭站晚 18 分開車。  |
| 73 | 7月25日<br>05時28分 |            | 05:28 第 4704 次車行經大華~十分站間因雨軌面溼滑致動輪空轉,登坡行慢,本次車十分站增延 14 分到。  |
| 74 | 7月25日<br>16時42分 | 雙溪站        | 16:42 第 177 次車於雙溪站因後連機車 4 顆馬達全部隔離,司機員處理無效,經加掛輔機後開車,至七堵站更換編組後,晚 25 分開車。  |
| 75 | 7月26日<br>04時59分 | 內灣線        | 04:59 第 1801A 次通報行經內灣線 K24+900 處有路樹倒塌無法通過,列車退回合興站內,令合興~內灣間 1801A、1801 次停駛,06:18 工務單位將路樹移除,路線恢復正常行駛。   |
| 76 | 7月26日<br>11時34分 | 潮州站        | 11:34 第 5371 次抵達潮州站時未見接班車長,經查係高雄車班組將加開列車日期登錄錯誤致漏派,經潮州站通報後立即指派車長前往值乘,於交會 3320 次後,增延 14 分開車。  |
| 77 | 7月26日<br>18時25分 | 頭城站        | 18:25 起頭城站東正線下行出發號誌故障,即報有關單位,號誌人員到現場查修設備都正常,20:09 恢復正常行車,號誌故障時間 104 分。  |
| 78 | 7月26日<br>21時01分 | 鳳林~南平<br>間 | 21:01 第 449 次車行經鳳林~南平間(K29+600)撞及不明物,經乘務員下車查看無發現異狀後,現場停留 20 分開車,22:22 工務單位到現場查看回報無發現異狀。   |
| 79 | 7月27日           | 大武~瀧溪<br>間 | 12:40 大武站通報,接獲電力調配室通報大武~瀧溪間電車線無電,致<br>大武~瀧溪間無法行駛電車,12:47 大武~瀧溪間封鎖斷電,經電力單  |

| 項次 | 發生時間            | 發生地點        | 事故(件)概況   |
|----|-----------------|-------------|---|
|    | 12 時40 分        |             | 位查看後13:30回報係南迴線大鳥隧道(桿號47/97)頂拱處因連日豪雨影響漏水造成電車線接地跳電,隨即安排進行緊急搶修作業,令太麻里~枋寮間啟動公路接駁,並由台東、枋寮站準備柴電機車於無電區間牽引編組,13:30起成立公司一級應變小組,14:10經初步處理後暫時解除封鎖,古莊~瀧溪改以柴電機車牽引行駛,俟2次、727次到達兩端站後,17:35起工務單位再申請辦理大武~瀧溪間封鎖斷電進行搶修,於20:02搶修完畢後復電,路線恢復正常行車,21:00起公司一級應變小組解除。                  |
| 80 | 7月27日<br>19時24分 | 頭城站         | 19:24 頭城站通報,因豪雨積水頭城~龜山間西正線(外澳站)水淹軌面,令即時起頭城~龜山間西正線封鎖,以東正線單線雙向行車;19:42起積水稍退,頭城~龜山間西正線恢復行駛,K52+900~K53處以25km/hr慢行,19:59積水退去該區間慢行解除,恢復正常行駛。   |
| 81 | 7月28日<br>03時40分 | 嘉義站         | 03:40 嘉義站通報,豪雨積水致水淹站內軌面,04:48 工務單位回報站內 1、2 及 3 股道暫無法通行, 170 次編組 27 日停於民雄站,受嘉義站水淹軌面影響,令該次車嘉義~民雄站間停駛;05:30 南靖站 4 股道及民雄站1至 4 股道因豪雨水淹枕木;05:58 嘉義站雨勢趨緩,06:29 嘉義站1 股道恢復正常行駛;06:36 民雄及南靖站因積水已退,06:44 民雄站2 及 3 股道復豪雨水淹枕木;06:50 嘉義站積水漸退,路線恢復正常行駛,07:02 民雄站積水漸退,路線恢復正常行駛。 |
| 82 | 7月28日<br>09時42分 | 新營站         | 09:42 新營站東正線下行進站號誌機附近(K319+100)豪雨水淹軌面, 12:43 後壁~新營間東正線受大豪雨影響暫時不通,13:27 後壁~新營間雨勢暫緩,18:06 路線恢復正常行駛。   |
| 83 | 7月28日<br>15時24分 | 內壢站         | 15:24 第 7501 次車於內壢站開車時,因本務機車不出力請求救援及技術支援,依檢查員指示熄火重新啟動無效,16:13 經啟動次位機車後續駛,18:30 埔心站加掛前位機車後開車。  |
| 84 | 7月28日<br>19時49分 | 苑裡~日南<br>間  | 19:49 第 2033 次車行經苑裡~日南間東正線(K172+200 處),一民眾侵入路線疑似遭列車擦撞,改以西正線單線雙向行車,即通知路警及119 處理,20:25 救護車到達現場,20:34 路警到達現場蒐證,續經路警搜尋數次均未發現該民眾,於21:47 通知列車放行;於21:53 現場開車。  |
| 85 | 7月29日<br>08時48分 | 宜蘭站         | 08:48 第 7501 次於宜蘭站,因本務機車故障無法啟動處理無效,經摘解後改由次位機擔任本務,晚 55 分開車。  |
| 86 | 7月29日<br>09時30分 | 新竹站         | 09:30 第 7021 次於新竹站,機務北端調車呼叫本車次到 345L 調車號<br>誌機前等候號誌,司機員遂逕自往北推進致冒進號誌(調車號誌機尚<br>未顯示准調),導致 2 輛機車越過 345L 調車號誌機 1.5 車,期間調車<br>人員發現後緊急呼叫 7021 次停車,未擠壞轉轍器,經確認無礙後退<br>回 P7 重新建立號誌後轉進貨站,無影響行車。   |
| 87 | 7月29日<br>18時03分 | 大甲站         | 18:03 第 554 次於大甲站,司機員通報駕駛室司機側側邊玻璃脫落不影響行車,至新竹站加掛前位機車後,計增延 12 分開車。  |
| 88 | 7月29日<br>22時25分 | 美術館~高<br>雄間 | 22:25 第3087 次車行經美術館~高雄間東正線中性區間時故障(自動降弓),即請求技術支援,經轉供後恢復行駛,本次車高雄站晚28分到。   |
| 89 | 7月30日<br>20時56分 | 知本站         | 20:56 知本站上行出發號誌因受雷擊影響導致故障,即報相關單位,<br>現場經號誌人員查修後於 23:08 修復,恢復常用閉塞方式行車,號誌<br>故障時間計 72 分。  |
| 90 | 7月31日<br>06時06分 | 日南~大甲間      | 06:06 第 2503 次行經日南~大甲單線區間遭閃電雷擊致 VCB 切開(保險絲燒損),即請求救援,經技術支援隔離 EM 端 TCU 後恢復動力,   |

| 項次 | 發生時間            | 發生地點   | 事故(件)概況   |
|----|-----------------|--------|---|
|    |                 |        | 06:50 行駛至大甲站,日南~大甲間恢復正常行車。  |
| 91 | 7月31日<br>09時29分 | 豐原站    | 09:29 第 7142 次車行經豐原進站號誌機附近西正線(K194+480),本務機車牽引馬達接地故障致不出力,即請求救援,10:38 由後續 8794 次機車將故障編組推進豐原站(晚 25 分),該區間恢復雙線行車。                |
| 92 | 7月31日<br>12時55分 | サ は し  | 第 175 次車於花蓮站,因本務機車 VCB 不閉合,經重新降升弓後恢復正常,晚 11 分開車。  |
| 93 | 7月31日<br>13時18分 | ニエット・ト | 13:18 第 224 次車於頭城站,第 12 車海側南端車門無法關閉,經車長處理無效後隔離,晚 12 分開車。  |
| 94 | 7月31日<br>15時54分 | 彰化站    | 15:54 第 128 次車於彰化站,因後部機車不出力,經加掛輔機後開車;<br>因加掛輔機後列車長度增加,基隆站路線有效長不足,致本次車及編<br>組折返 128B 次七堵~基隆間停駛,另受加掛輔機限速影響,致本次<br>車湖口站晚 22 分通過。 |
| 95 | 7月31日<br>20時32分 | 源泉~淘水  | 20:32 第 2921 次車行經源泉~濁水間 K5+200 處,司機員發現因豪雨水淹軌面即向濁水站通報,第 2921 次退回二水站內,令 2921 次及2922 次全區間停駛,翌日 04:30 回報積水已退,恢復正常行駛。              |